

Jméno


E-mail

Telefon

I. Popis vozidla

Tovární značka	BMW	Model	120d
Rok výroby	2008	VIN	WBAUB51090VB95557
Obsah Motoru	2,0	Stav tachometru (km)	276.438
Palivo	Benzín	Nafta	Hybridní Elektro
Typ převodovky:	Manuální	Automatická	Dvouspojková Variátor
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu / km:
Počet klíčů k vozidlu:	2	Počet předchozích majitelů:	2
STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR): 03/2024

Vizuální stav vozu a tloušťka laku

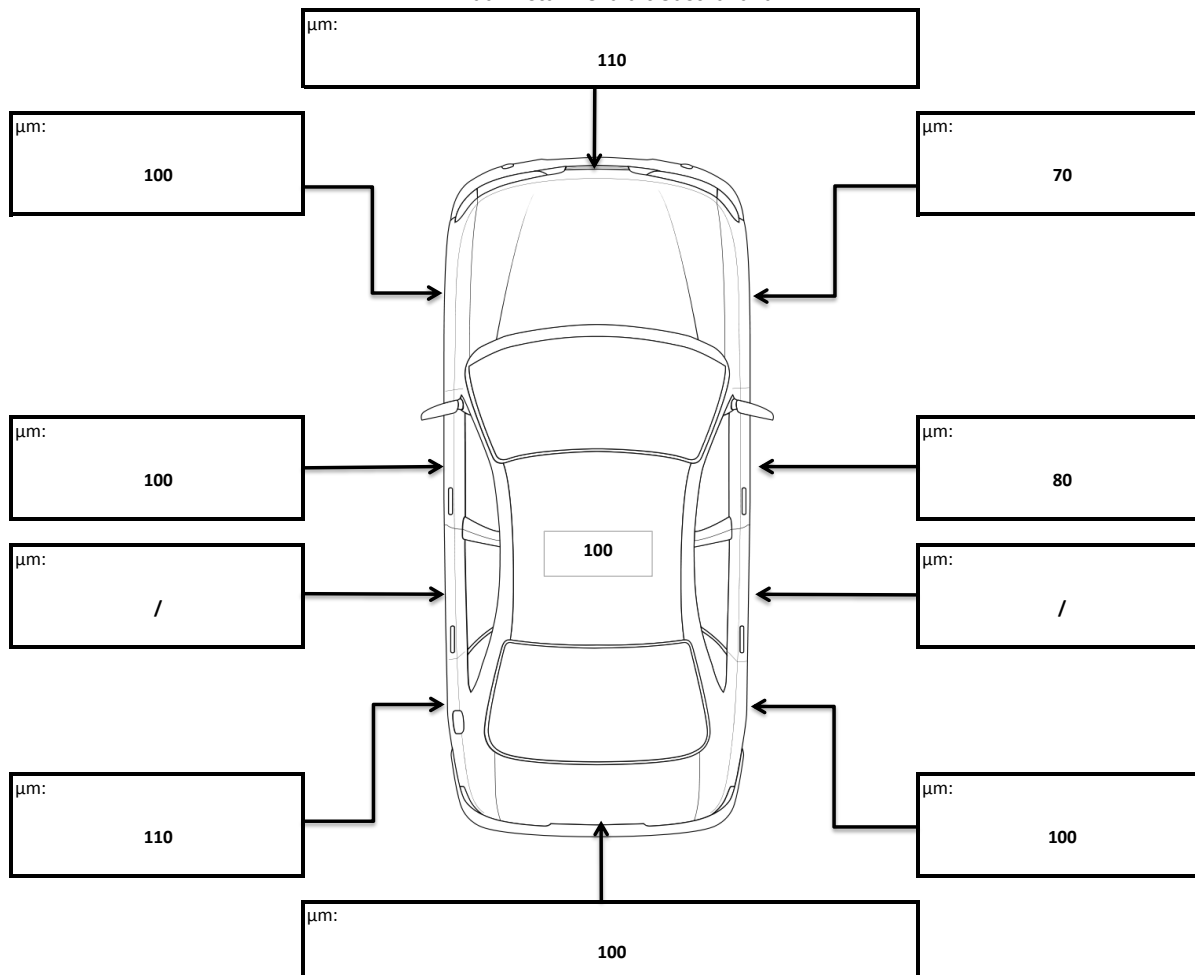

Stav čelního skla: Prasklina v horní části

Poznámka: Výrazné kosmetické vady po celém voze
Pravý přední světlomet zašlý (levý měněný)
Prasklý kryt levého zadního světlometu

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru výpis:	Sensor tlaku DPF Chyba EGR ventilu
---------------------------	---------------------------------------

Úniky motorového oleje: Úniky kolem vstříků

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	Karbon
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav: OK	
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav: OK	

Poznámka k motoru:

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrvačnick:	Ne	Ano	Stav:	

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4
Stav homokinetických kloubů	1	2	3	4
Stav výfuku	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav předních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 80%	
Stav zadních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 50%	
Stav předních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: Středně opotřebené	
Stav zadních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: Dobrý stav	

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	Kosmetické vady			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis: OK	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 7	PP: 6,9	LZ: 4,9	PZ: 4,9
Datum výroby pneumatik:	02/2022	02/2022	03/2018	03/2018

Poznámka:

III Elektroinstalace a povinná výbava

III.a Osvětlení

Přední světlometry:	OK
Zadní světlometry	OK
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis:	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	
Navigace:	Ne	Ano	Popis:	
Parkovací kamera:	Ne	Ano	Popis:	
Roleta v zavazadlovém kufru:	Ne	Ano	Popis:	
Xenonové světlometry:	Ne	Ano	Popis:	OK
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	
Tažné zařízení:	Ne	Ano	Popis:	
Další výbava:				

Poznámka:	Špatně čitelný display rádia Vnitřní ventilátor na nízkou rychlost píská
-----------	---

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebením volantu:	1	2	3	4
Opotřebením řadicí páky:	1	2	3	4

Poznámka:	
-----------	--

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne	Ano	Ano
Klíč na kola:	Ne	Ano	Ano
Lékarnička:	Ne	Ano	Ano
Náhradní pojistky:	Ne	Ano	Ano
Náhradní žárovky:	Ne	Ano	Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne	Ano	Ano
Reflexní vesta:	Ne	Ano	Ano
Tažné oko:	Ne	Ano	Ano